



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung SCX 4623f erro #02-000**

**Subject: Re: Samsung SCX 4623f erro #02-000**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/07/2013 12:29:46

Citando:

valfrido escreveu:

já tive muito deste problema, o termostato do fusor esta empenado para cima dai não liga a lâmpada fusor dando este erro, recomendo dar uma olhada ai e liga de volta a impressora se der de novo este erro então o triak (BTA16 600B) da fonte esta dando defeito vai ter trocar.

Citando:

Fox\_sc escreveu:

Pessoal , Peguei pela primeira vez uma samsung na bancada..

Erro #02-000

Alguem pode me dar uma dica? Grato!

Valfrido,

Já foi pedido para o amigo Fox\_sc fazer a verificação do termostato e do circuito. A informação que ele passou é que fez as medições e que estão ok. Inclusive se tem energia AC no PJ que vem da placa fonte e confirmou também que tem os 110 volts

E para quem acompanha o forum, esta informação que o você está passando, que o termostato está empenado, é na verdade aquilo que chamamos de termostato aberto.

Ao receber muito calor, a latinha de aço, se curva para baixo. Tem esta função de curvar para desarmar o fusor. Esta latinha do termostato tem como fazer voltar. O Marcelo me disse que muito em breve será postado um video com este importante procedimento, aqui no forum.

Ficou uma dúvida aí, e foi pedido para o Fox\_sc postar um video demonstrando este defeito e o procedimento que foi feito. Estamos aguardando. Penso na possibilidade de ter algum erro na medição. Mas pra saber, somente vendo.

E pela lógica, se tem os 110vac e se o rolos não estiverem colados, não é preciso trocar o triac da placa fonte. Estaria mais para troca do termistor. Mas tem hora que só trocando pra saber.

Mas este tópico é bem interessante e gostaria muito de ver a solução.