



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: BROTHER DCP-8157DN >>> Papel preso B1 - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: BROTHER DCP-8157DN >>> Papel preso B1**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/03/2015 16:44:32

Olá! Segundo o Manual de Serviços B1 é uma indicação de problema na placa principal.

segue traduzido pelo gu-go (google) tradutor.

Os códigos de erro B100 para B600

Esses erros não costumam ocorrer durante o uso normal. As possíveis causas são o ruído em torno de

o local de instalação, a flutuação da tensão de fonte de alimentação, e falhas no software.

Ocorreu um erro não identificado.

&#1048708; Código de erro B700

O valor de voltagem estava acima do limite superior durante a digitalização.

Código de erro B800

O valor de voltagem estava abaixo do limite inferior durante o varrimento.

Código de erro B900

O nível de branco não aumenta durante a análise, embora a intensidade da luz foi aumentada.

SCANNER ERRO FB / SCANNER ERRO ADF

-

Passo Causa Solução

1

Falha de conexão do primeiro

CIS lado cabo plano ou segunda

o outro cabo plano CIS

Volte a ligar o cabo plano primeiro CIS lado ou

segundo CIS lado do cabo plano.

2 Primeira unidade CIS lado ou segunda

lado falha da unidade CIS

Substitua a primeira unidade CIS lado ou segundo lado

Unidade CIS.

3 fracasso PCB principal Substitua o principal PCB CONJUNTO.

---

Passo Causa Solução

1 falha PCB principal Substitua o principal PCB CONJUNTO.

Então é necessário verificar tomada elétrica quanto à polarização e voltagem. Pode estar alterada. Pode ter tido incidência de raio.

Faça perguntas ao cliente se ele teve outros equipamentos ou aparelhos que sofreram alguma avaria por queda de raio. Dependendo é bom se informar com vizinhos dele também.

Talvez seja interessante entrar em contato com a [eletronicafleury.com.br](http://eletronicafleury.com.br) ou [eletronicamaytec.com.br](http://eletronicamaytec.com.br) para este reparo.