



Forum: LASER

Topic: Samsung ml-1665 falha sensor #3-3112 (Resolvido)

Subject: Re: Samsung ml-1665 falha sensor #3-3112 (Resolvido)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 02/07/2011 16:31:15

Correto o seu procedimento e vai mais uma explicação rápida para completar sua informação.

O acúmulo de toner no termistor, tem a ver com a qualidade do toner.

O fato de acumular toner, faz com que o termistor se afaste do rolo calefator e o equipamento passa a aquece mais que o normal.

É que a placa principal monitora o calor do rolo calefator através do termistor. Como ele se afastou, vai informar errado e pode superaquecer.

Para evitar o superaquecimento, o termostato abre e protege o equipamento.

Daí tem que fazer o reparo como vc fez e volta a funcionar.