



Forum: LASER

Topic: ML1665 erro no sensor

Subject: Re: ML1665 erro no sensor

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/01/2012 12:26:52

Olá! É preciso ver se o fusor super aqueceu porque teve afastamento do termistor. Se foi por isto, então é só reparar e não precisa trocar o TRIAC.

O afastamento do termistor se dá por papel úmido, por sujeira de toner sob ele, etc

TRIAC é um componente que fica na fonte de alimentação. Ele é aquela peça que fica parafusada na peça de alumínio e tem 3 pernas.

Se foi superaquecimento do fusor, sem indícios nenhuma de afastamento do termistor do rolo fusor, então o problema está nele (TRIAC).

Se não trocar ele ou a placa fonte, vai acontecer superaquecimento novamente.