



**Forum: LASER**

**Topic: ERRO C710 KIOCERA MITA**

**Subject: Re: ERRO C710 KIOCERA MITA**

Enviado por: pedropar

Enviado em: 08/03/2012 21:49:28

C710 Problema do sensor de toner

- A tensão de saída do sensor está fora da faixa de 0,5 a 4,5V durante o controle de toner.
- A tensão de sensor do controle de toner não pode ser ajustada dentro da faixa de ajuste quando o item de manutenção U130 é executado.

Sensor de toner com defeito Substitua o sensor do toner.

Mau contato nos terminais do conector do sensor de toner

Encaixe novamente o conector. Verifique também para continuidade dentro do cabo do conector. Se não houver, repare ou substitua o cabo.

Problema no revelador

substitua o revelador