



**Forum: LASER**

**Topic: brother 8085 dn**

**Subject: Re: brother 8085 dn**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 18/03/2012 11:03:43

Olá Edison!

Se foi depois que vc desmontou o fusor, então tem que primeiro ver se o circuito dele tem continuidade.

Deve ser medido continuidade entre o dois pinos do conector de energia. É daquele conector que tem os fios mais grossos. Se não tiver continuidade, o problema está no circuito do fusor.

Se tiver continuidade, voce deve retirar aquela plaquinha, que fica do lado direito na máquina, onde vai os conectores dos termistores.

Pode ser que o pino da plaquinha, tenha se soltado e está com solda fria. É preciso verificar aí.

Caso esteja tudo em ordem e mesmo assim ainda dê a mensagem, faça o reset do fusor usando manutence 88.

Se não souber é só olhar que tem vários tópicos que já foi postado este procedimento.