



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Ricoh MP C2051 - digitalizações riscadas

Subject: Re: Ricoh MP C2051 - digitalizações riscadas

Enviado por: CFCF

Enviado em: 01/06/2012 14:48:23

olá Matheus,

Obrigado pelas palavras.

Deixa eu te perguntar uma coisa?

-Você tem a tomada da máquina devidamente aterrada?

Digo isso pois esta cada vez mais difícil trabalhar com algumas máquinas digitais simplesmente pela falta do aterramento. A falta deste causa um ruído sensível às máquinas, sem dizer que algumas dependem deste para funcionar. O sinal ZERO CROSS é retirado da rede e tem como referência o terra e não o neutro.

Veja o aterramento desta máquina!

Nas Canon IR5000/6000 já peguei várias vezes o cod. 315 nas máquinas não aterradas.

Se uma máquina digital estiver ligada do lado de uma serralheria, por exemplo, sem o terra ela terá funcionamento errático se estiverem ligada na mesma rede elétrica. Outros casos como as antigas Minolta EP3050/4050 não funcionavam direito pela falta do terra . Defeito comprovado várias vezes em inúmeros clientes meus.

Nas Ricoh pode acontecer cod. 819, 672 entre outros e RUÍDO NA CÓPIA, sim!

Eu sei que é chato falar isto. É a mesma coisa que dizer pro mecânico que não consegue fazer o carro ligar que o defeito é falta de combustível.

Nas máquinas novas tenho instalado a máquina com estabilizador e TERRA. Se não tem o terra eu providencio. Corro atrás de algum electricista com boa vontade de puxar um terra ou então, como muitas vezes fiz, instalo eu mesmo o terra.

Pense nisto.

Poste os resultados!

Abraço e boa sorte.

Gui.