



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LASERJET M1120

Subject: Re: HP LASERJET M1120

Enviado por: ASC

Enviado em: 25/09/2012 21:15:03

Citando:

avda escreveu:

OLA PESSOAL ESTOU COM UMA BOMBA ESTOU COM UMA IMPRESSORA DESTA QUE JA DESMONTEI OLHEI O FUSOR E APARENTEMENTE ESTA BOM AS PEÇAS SO QUE EU MANDEI PARA O CLIENTE É LA ESTA ACONTEÇENDO O SEQUINTE ELE ME DIS QUE DEPOIS DE ALGUMA IMPRESSOES A FOLHA AGARRA NA ALTURA DO FUSOR ,ELA CHEGOU AQUI COM A METADE DA FOLHA PRA DENTRO E A OUTRA METADE PARA FORA ALQUEM SABE O QUE É ISSO ???ESTOU QUEBRADO A CARA 🙄

Ola amigo! Voce verificou o rolo pressor? Pode acotecer da borracha descolar e ficar girando no eixo causando esse tipo de problema,, verifique tambem onde o cliente esta ligando a maquina se é no estabilizador ou transformador, se for estabilizador veja de quantos VA ele é, pode ser que o mesmo não esteja aguentando, causando falha na alimentação da maquina, causando atolamento, se for transformador faça a medição com o multímetro, veja se esta dando 110V, lembrando tambem que se o solenoide do pickup roller tiver com problema pode dar esse tipo de atolamento, veja se o solenoide esta funcionando normalmente. Boa sorte