



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: lexmark e360dn atolamento !!!

Subject: Re: lexmark e360dn atolamento !!!

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 30/11/2012 23:12:51

Olhei no Manual de Serviço.

O código 200.20 pode ser causado por:

- 1 - O papel que está sendo usado é diferente (mais longo) do que está na configuração da máquina;
- 2 - O atuador do sensor está agarrando, demorando para voltar ao estado de repouso;
- 3 - Erro na alimentação do papel fazendo que duas folhas sejam puxadas em seguida. Esse defeito pode ser a solenoide ficando liberada direto. Veja se a mola está solta.

Faça um teste: Crie um arquivo de duas páginas. Mande imprimir frente/verso. A máquina puxou mais de uma folha? Se puxar mais de uma folha o problema é a opção 3.