



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung ml1860 - Fusor atolado de papel**

**Subject: Re: Samsung ml1860 - Fusor atolado de papel**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/03/2013 18:04:04

Quando o papel enrola no fusor é preciso descobrir qual foi o motivo.

Tem várias hipóteses.

Papel úmido (aquele papel que pernoita na bandeja)

Chapado próximo à borda de ataque. (cópia de conta de luz, foto, etc.) É preciso fazer ajuste de apagamento e avisar o cliente e ver se tem como afastar um pouco o documento que vai copiar.

Thermistor com toner empedrado embaixo dele. Isto faz com que o fusor trabalhe mais quente e de estes tipos de problema. É preciso verificar e se estiver sujo, com cuidado remover este toner empedrado.

Caso isto tudo não resolva é bom trocar os rolos do fusor. É bom informar o cliente destes motivos, para que fique sabendo que o equipamento dele, também não é um equipamento profissional e tem este problema de projeto.

No mais é basicamente isto.

Se colou os rolos é preciso uma análise mais detalhada e trocar também o triac da placa fonte ou até mesmo a placa fonte.