



Forum: LASER

Topic: Kyocera KM-2810 ERROR - C6030 SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera KM-2810 ERROR - C6030

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/08/2013 10:53:35

C 6030 conforme manual de serviço
Broken fuser thermistor wire
Input from fuser thermistor is 0 (A/D
value).
Poor contact in the
fuser thermistor
connector terminals.
Reinsert the connector (See page 1-5-30).
Broken fuser thermistor wire.
Replace the fuser unit (See page 1-5-30).
Fuser thermistor
installed incorrectly.
Replace the fuser unit (See page 1-5-30).
Fuser thermal cutout triggered.
Replace the fuser unit (See page 1-5-30).
Fuser heater lamp
installed incorrectly.
Replace the fuser unit (See page 1-5-30).
Broken fuser
heater lamp wire.
Replace the fuser unit (See page 1-5-30).

tradução google tradutor

Quebrado fio termistor do fusor
Entrada de termistor do fusor é 0 (A / D
valor).
Mau contato no termistor do fusor terminais de conexão.
Reinsira o conector (Consulte a página 1-5-30).
Quebrado fio termistor do fusor.
Substitua a unidade de fusão (Consulte a página 1-5-30) termistor do fusor
instalado incorretamente.
Substitua a unidade de fusão (Consulte a página 1-5-30).
Fuser corte térmico acionado.
Substitua a unidade de fusão (Consulte a página 1-5-30).
Lâmpada de aquecimento do fusor
instalado incorretamente.
Substitua a unidade de fusão (Consulte a página 1-5-30).
fusor quebrado

fio da lâmpada de aquecimento.

Substitua a unidade de fusão (Consulte a página 1-5-30).

Dúvidas, assista este video

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>

Após reparo do fusor, poderá ser necessário fazer reset.