



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Canon MP140**

**Subject: Re: Canon MP140**

Enviado por: lincolor

Enviado em: 28/06/2014 12:20:03

El código de error E-22 y 5100 indica un error en el transporte del carro portacartuchos. Puede ser causado por algún objeto extraño (trozo de papel arrugado, clip, trozo plástico de algún engranaje roto, etc.) o también por falta de lubricación y limpieza del eje guía (pelusa de papel, polvo y lubricante viejo), todo lo cual obstaculiza el libre desplazamiento del carro. Debes revisar bien , y quitar la causa.

También te transcribo una secuencia que encontré en la red para reestablecer tu impresora, pero que personalmente no he probado.

"Enciende la impresora multifuncional

1. Presiona Menu
2. Presiona SCAN COPY SCAN, para entrar al modo de servicio
3. Presiona el signo de + hasta llegar a NVRAM ACCESS
4. Allí presione OK
5. con los signos de + o - situate en
6. Set ABS-M Level y oprimes ok
7. y lo bajas a 0 y ya echo esto oprimes ok
8. repites el paso 5 y te situas en Set ABS-P Level y oprimes ok
9. y lo bajas a 0 y ya echo esto oprimes ok
10. Presiona STOP para salir

Apaga la impresora, enciendela de nuevo y listo.

Suerte.