



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LX 300+II

Subject: Re: EPSON LX 300+II

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 12/08/2014 06:55:18

Amigão a simples troca do flat não pode fazer a impressora imprimir caracteres estranhos. A troca do flat pode fazer alguma agulha falhar ou até mesmo todas as agulhas falharem, mas mudança de caracter não. Isso nem cabeça é, é placa. Mas precisamos saber se esse caracter estranho aparece por algo enviado do Windows ou se na página de teste da própria impressora (LIGAR PRESSIONANDO FF sem cabo de comunicação conectado). Se estiver imprimindo assim só pelo Windows, é sinal de que possa ser algum erro de configuração/driver, ou o cabo de comunicação. Se for cabo adaptador de USB p/ paralelo é mais comum ainda.

Sobre a questão do alinhamento ... É bem possível que vc não tenha acertado no alinhamento do eixo do carro. Tem que achar o ponto certo nas regulagens dos 2 lados, onde vc pode aproximar ou afastar o carro. Isso pode fazer com que um lado bata a agulha mais de perto e outro mais de longe. Dica nesse caso: Coloque os 2 reguladores no meio apontando pra cima, os 2 na mesma posição. Uma outra possibilidade seria o desgaste nas buchas do carro de impressão.