



Forum: LASER

Topic: impressora HP CP1025 não funciona

Subject: impressora HP CP1025 não funciona

Enviado por: ELETMORAES

Enviado em: 09/11/2014 21:13:09

Provavelmente a fonte da impressora deve ter sido ligado em 220V ou danificada por algum raio ou sobretensão. Achei o fusível de 10A e o transistor mosfet 11N60 queimados. Depois da troca destes dois componentes , ao ligar na lâmpada em série a lâmpada acendeu com brilho máximo me acusando que teria mais alguma coisa danificada. Testei a ponte retificadora , os diodos de sinal e outros componentes mas não achei nada de errado. Desconfio que possa ser o integrado PWM da fonte de 8 pinos mas não consigo identificar o código do mesmo porque está apagado. A posição deste integrado é IC131.

Ficarei muito grato se por acaso algum colega puder me ajudar. 🤔