

Forum: LASER

Topic: Kyocera km 1820 imprime metade da folha - SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera km 1820 imprime metade da folha

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/03/2015 14:36:05

O papel é alimentado pela bandeja de baixo ou by pass e depois ele dá aquela paradinha no rolo de registro antes de seguir para fazer a cópia. E isto não deve estar ocorrendo. Ele está sendo alimentado direto sem parar.

Estou postando a página do Part List para voce visualizar o rolo de registro. Clique na imagem para ampliar.

Então verifique o solenóide deste eixo. Pode ser que a chapinha esteja ficando colada. Isto ocorre por melar aquela fitinha que é colada onde ela bate, para evitar o ruído quando o solenóide imanta e atrai a chapinha. É preciso retirar a fitinha e colar outra. Aqui usamos uma fitinha de couro.

<http://i.imgur.com/tJG9Hvl.jpg>

Arquivo anexado: 
Rolo de Registo - jpg.jpg (170.03 KB)



