



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS1035 - CÓPIA CLARA DEMAIS

Subject: Re: IMPRESSORA KYOCERA FS1035 - IMPRESSAO CLARA

Enviado por: Visitante

Enviado em: 18/08/2015 20:33:47

Perfeito. Posso te afirmar que eu nunca tive este tipo de problema neste equipamento Kyocera. Dá a impressão que o modo EcoPrint está ativado.

Neste caso seria interessante fazer um reset geral e um de fábrica :

Geral U000 Outputting an maintenance report

U002 Setting the factory default data

Seria bom fazer a limpeza do rolo magnético

Mas por enquanto peço que responda mais esta remessa de perguntas para ver se fechamos o diagnóstico.

A digitalização (escaneamento) foi feita (o) neste mesmo equipamento? Se sim, então pode estar indicando que o sistema ótico e flat cable estão bons, se bem que o flat tem outras vias, que podem estar corrompidas, mas estes equipamento são muito bons.

Voce já fez o procedimento U252 EUR

Pode fazer sem medo que não vai dar nenhum problema, inclusive é necessário para o nosso país, pois o equipamento ficará configurado A4 e configurará a Densidade.

Quando você trocou o cilindro lembra se limpou aquela graxa preta que tem no eixo que vai dentro do cilindro? Isto não pode ser feito. Tem que deixar aquela graxa sem limpar.

Voce teria outra unidade de cilindro completa (DK-170) para fazer um teste?

Na lateral da Unidade de Cilindro tem uma plaquinha com potenciômetro VR. Sabe dizer se ela está bem colocada?

Localize esta plaquinha e com uma chavinha de fenda gire um pouquinho o VR mudando de posição e vai fazendo teste de cópia. Retire do equipamento, gire e volte a testar. Tem um buraco que dá acesso ao VR, Não é preciso abrir toda hora que for girar

Ficamos aguardando mais este remessa de respostas.