



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 26/03/2017 19:49:57

Olá, tem vários pontos para verificação, que podem provocar este problema aí.

Inicialmente produza cópias uma a uma e veja se de uma para outra tem variação de registro. Ou seja: se uma copia está com a escrita mais para cima e outra mais para baixo. Faça cópias múltiplas e examine isto também. Caso tenha variação pode ser problema de desgaste nos rolos alimentadores/retardo ou na embreagem elétrica de registro. Pode ser necessário fazer a troca. Os eixos dos rolos alimentadores com o tempo desgastam dando folga e tem que substituir

- 1) Saber se o equipamento foi inicializado usando o U252 EUR. Caso não tenha sido é preciso fazer.
- 2) Relacionado ao fusor (rampa de passagem do papel deve estar limpa, sem nenhuma crosta de toner)
- 3) Se já fez a liberação da pressão do fusor conforme orientação técnica da fábrica.

Se nada resolver atualizar o firmware, mas normalmente resolve.