



Forum: LASER

Topic: erro 59.F0

Subject: Re: erro 59.F0

Enviado por: FellipeA

Enviado em: 21/06/2017 21:02:14

Olá amigo, então eu já peguei esse erro, o problema está na solenoide da esteira, sabe aquela espuma que vem colada na solenoide para não fazer "barulho", com o tempo ela vira um adesivo, dai quando a solenoide é ativada ela fica colada e sai da sincronia, dando esse erro de belt ou engrenagem do fusor e/ou belt, a solução será abrir a traseira e ajustar a solenoide(limpa aonde se encontra a espuma e cola uma fita isolante)

http://www.laserpros.com/hp_cp3525_internal_components_4.asp

nesse link seria a (J50) ela fica atras do "Upper High Voltage Power Supply Assembly"