



Forum: LASER

Topic: konica minolta biz hub c200

Subject: Re: konica minolta biz hub c200

Enviado por: fernandosoares

Enviado em: 19/12/2017 16:32:16

Código

C3421

Descrição

Problemas de aquecimento de calor (lado do aquecimento)

- A temperatura detectada do termistor do cilindro de aquecimento / C não aumenta a uma determinada faixa de temperatura mesmo após um lapso de tempo dado no aquecimento.
- A temperatura detectada do termistor do rolo de aquecimento / C não atinge uma determinada temperatura mesmo após um lapso de determinado período de tempo após o aquecimento ter sido concluído.

OU SEJA.. NÃO O FUSOR NÃO ESTÁ AQUECENDO !

Remédio

1 Verifique a unidade de fusão para a instalação correta (se ela está segura na posição). 2 Verifique a operação de abertura / fechamento da porta direita. 3 Verifique a unidade de fusão, DCPU e PRCB para a conexão correta e corrija ou altere conforme necessário. 4 Troque a unidade de fusão. 6 Troque o PRCB. 7 Altere DCPU.