



**Forum: LASER**

**Topic: erro impossivel imprimir 71 na broter dcp 8080dn**

**Subject: Re: erro impossivel imprimir 71 na broter dcp 8080dn**

Enviado por: action

Enviado em: 31/05/2019 13:45:50

A mensagem de erro Print Unable 71 tem que lidar com o motor de polígonos da unidade de laser. Na maioria das máquinas Brother , a unidade laser não inicia até começar a imprimir. Quando o motor é ligado, normalmente soa como um ventilador da CPU sendo ligado no meio da máquina. O motor de polígono funciona geralmente 20 para 40 , 000 RPM, dependendo da máquina. Se o motor não conseguir atingir a velocidade de operação em um período de tempo X, a máquina produzirá uma mensagem de erro de impressão sem capacidade 71. Na maioria das vezes, é resultado da quebra da lubrificação na bucha do motor poligonal. Às vezes você pode remover o motor da bucha, limpá-lo e aplicar uma lubrificação de um óleo de máquina realmente leve, outras vezes você terá que substituir a unidade.