



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Subject: Re: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 03/12/2020 09:30:08

Citando:

pag1967 escreveu:

Ola, este defeito é uma mola que tem na solenoide que libera as caixas reveladoras para cada cor, deve ter escapado, ou esta muito fraca. Vc deve tirar a tampa lateral direita, e liga ela com esta tampa aberta, quando ela funcionar vc vai verificar uma peça branca que parece um engrenagem sem fim, este é o dispositivo que seleciona as caixas reveladoras.

Bom vc vai verificar que ele não para e logo apresenta este erro, e ai vc vai verificar que para liberar e prender este dispositivo, ele tem uma solenoide que tem uma molinha, tente puxar um pouco quando, dando mais pressão na mola, e desligue e ligue a impressora e veja o comportamento da solenoide, que atraca e desatraca e quando der o tempo certo o dispositivo para e a impressora esta pronta.

Eu sei que é muita informação, mas já tive este problema em duas, e deu certo reparando a mola ou até colocando um elastico, no lugar da mola.

estou com este mesmo problema em uma clx 3305fw, pode ser a mesma coisa???