



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Epson L14150 - Arrebentou correia e troca de transistor**

**Subject: Epson L14150 - Arrebentou correia e troca de transistor**

Enviado por: Gumac

Enviado em: 23/08/2023 18:25:33

Olá, estou postando aqui, pois não encontrei nada em lugar nenhum sobre esse problema de vida útil dos componentes dessa impressora... Vamos à saga! Chegou uma Epson L14150 que rebentou a correia do carro de impressão, após 40.000 paginas impressas. Trocamos a correia e pouco tempo depois, com 2000 paginas impressas a correia voltou a arrebentar... Trocamos o carro de impressão e motor, lubrificamos com graxa própria, passou 1000 impressões, ela parou de funcionar, nem ligava, constatei que a placa principal estava em curto nos 2 transistores, o A2222 e o C6082, no qual troquei, e percebi que eles esquentam muitos, inclusive usei pasta térmica, mas passou nem 200 impressões, os transistores fecharam curto novamente e a impressora volta a não ligar... Alguém tem sugestões de transistores mais fortes, ou alguma outra sugestão que pode me ajudar? Desde já obrigado!